

## 東邦亜鉛(株)安中製錬所から排出された非鉄スラグに関する 使用箇所の解明等の状況について

東邦亜鉛(株)安中製錬所から排出された非鉄スラグについて、令和2年9月10日に廃棄物処理法に基づく調査結果及び関係者への行政処分等を公表しました。使用箇所について、引き続き調査を行ってきたところ、現在の状況は次のとおりです。

### 1 非鉄スラグ使用箇所の解明及び環境への影響調査の結果（令和3年1月末時点）

- (1) 東邦亜鉛(株)安中製錬所から排出された非鉄スラグの使用が確認された箇所は、別紙の1のとおり公共工事で1箇所、民間工事で110箇所である。
- (2) これまでの調査の結果では、使用箇所における建設資材から土壤環境基準又は土壤汚染対策法の指定基準（以下「土壤環境基準等」という。）に相当する値を超過する有害物質が検出された箇所はあるが、土壤汚染は確認されていない。

### 2 対応措置の状況

- (1) 県では、東邦亜鉛(株)に対して、引き続き使用箇所の全容解明に当たるとともに、判明した使用箇所における環境調査の加速化と結果の報告、及び生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を指示した。
- (2) これを受けて、東邦亜鉛(株)は、別紙の2（1）のとおり、非鉄スラグの使用が確認された全111箇所において、対応措置を講じている。
- (3) 使用箇所における対応措置等の状況は、次のとおりである。
  - ①公共工事は全1箇所で、民間工事は全110箇所のうち90箇所で、非鉄スラグの撤去が完了している。残る20箇所も撤去される予定。
  - ②これまでの調査の結果では、土壤汚染は確認されていない。未撤去の20箇所は、立ち入り禁止など当面の措置が講じられており、有害物質の摂取リスクは極めて低い。

### 3 今後の対応

- (1) 今後とも非鉄スラグの使用箇所の解明を進め、新たに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、その結果を速やかに公表する。
- (2) 判明した使用箇所は全て県がリスト化し、今後も継続して、地下水概況調査の中で、環境への影響について監視を行っていく。
- (3) 撤去完了まで監視を継続するとともに、東邦亜鉛(株)に対しては、使用箇所における必要な措置を早期に完了させるよう引き続き指導を行う。

## 使用箇所の解明、環境調査及び対応措置等の状況

令和3年1月末時点

### 1 使用箇所数

#### (1) 公共工事

表 1

工事 実施主体	使用箇所等の数			うち環境調査 実施箇所数			うち土壤環境基準等の超過箇所数				
	計	R2.10 末時点	新規 判明	計	R2.10 末時点	今回	非鉄スラグ		土壤		
							R2.10 末時点	今回			
榛東村	1	1	0	1	1	0	—	—	0	0	0
計	1	1	0	1	1	0	—	—	0	0	0

(注) 本表は、令和3年1月末時点の工事実施主体からの報告を整理したものである。

#### (2) 民間工事

表 2

工事 実施主体	使用箇所等の数			うち環境調査 実施箇所数			うち土壤環境基準等の超過箇所数					
	計	R2.10 末時点	新規 判明	計	R2.10 末時点	今回	非鉄スラグ		土壤			
							R2.10 末時点	今回				
民間工事	110	106	4	101	95	6	94	88	6	0	0	0

(注) 本表は、令和3年1月末時点の東邦亜鉛(株)からの報告を整理したものである。

## 2 対応措置等の状況

### (1) 対応措置の状況

- ①東邦亜鉛(株)は県の指示を受け、土壤汚染対策法の考え方・技術基準に沿って、全使用箇所で撤去等の対応措置を講じている。
- ②なお、撤去が完了していない20箇所は、土地所有者との調整がつき次第、撤去予定である。

表3

工事 実施主体	使用箇所 等の数	対応措置				
		撤去済み	撤去予定	当面の措置		
				盛土・舗装	立入禁止	注意喚起
榛東村	1	1	0	0	0	0
民間工事	110	90	20	0	14	6
計	111	91	20	0	14	6

(注1)「立入禁止」及び「注意喚起」を講じた箇所には、撤去工事中の箇所も含まれる。

(注2)「注意喚起」は、撤去が完了するまでの当面の措置として住宅等の所有者に対して行うよう、東邦亜鉛(株)に指示した。

### (2) 分析結果

- ①非鉄スラグから、土壤汚染対策法の指定基準に相当する値を超える鉛及び砒素が検出された使用箇所は、表4のとおりである。
- ②なお、直下の土壤からは、土壤汚染対策法の指定基準を超える鉛及び砒素は検出されていない。

表4

土壤汚染対策法の指定基準			非鉄スラグ		土壤	
区分	有害物質	基準値	分析結果	超過箇所数	分析結果	超過箇所数
溶出量	鉛	0.01mg/L	<0.005 ~ 0.054 (mg/L)	9	<0.005 ~ 0.008 (mg/L)	0
	砒素	0.01mg/L	<0.005 ~ 0.072 (mg/L)	21	<0.005 ~ 0.01 (mg/L)	0
含有量	鉛	150mg/kg	17 ~ 15,000 (mg/kg)	93	<10 ~ 97 (mg/kg)	0
	砒素	150mg/kg	<1 ~ 1,600 (mg/kg)	54	<1 ~ 33 (mg/kg)	0

(注1)溶出量基準の超過箇所の実数は27箇所、含有量基準の超過箇所の実数は93箇所である。

(注2)溶出量基準、含有量基準のいずれかが超過した箇所（土壤環境基準等の超過箇所）は、表2のとおり94箇所である。

### (3) 土壌環境基準等の超過箇所における対応措置等の状況

- ①溶出量基準超過の27箇所のうち、22箇所で撤去が完了し、残る5箇所も撤去予定である。いずれの箇所も土壤汚染は確認されておらず、直ちに地下水に影響が生じる状況にないため、有害物質の地下水経由の摂取リスクは極めて低い。
- ②含有量基準超過の93箇所のうち、81箇所で撤去が完了し、残る12箇所も撤去予定である。撤去完了までの間、当面の措置として立入禁止・注意喚起を講じているため、有害物質の直接摂取リスクは極めて低い。


表5

区分	土壌環境基準等 の超過箇所数		対応措置				
	非鉄 スラグ	土壌	撤去済み	撤去予定	当面の措置		
					盛土・舗装	立入禁止	注意喚起
溶出量	27	0	22	5	0	4	1
含有量	93	0	81	12	0	8	4


(注) 溶出量基準、含有量基準のいずれかが超過した箇所（土壌環境基準等の超過箇所）は、表2のとおり94箇所である。

### 3 土壤汚染対策法の指定基準と健康リスク管理の考え方（参考）

(1) 土壤汚染対策法の指定基準には、地下水経由の摂取リスクに対する「溶出量基準」と直接摂取リスクに対する「含有量基準」がある。2つの基準は、長期間の有害物質の摂取を想定して、健康被害防止の観点から定められており、一生涯にわたり摂取しても、健康影響が現れないように設定されている。

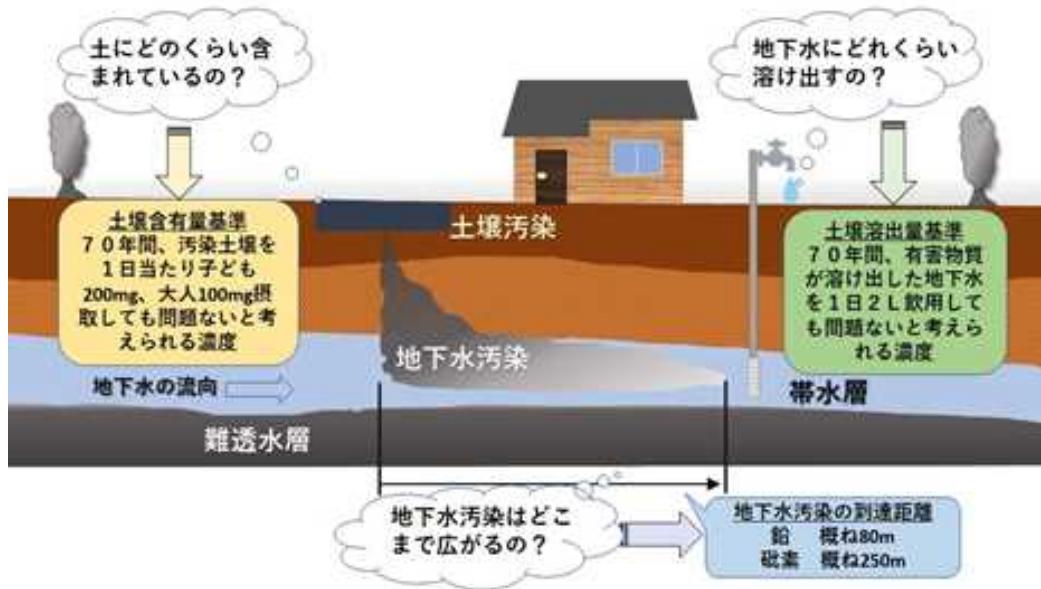

(2) 土壤汚染対策法では、地下水経由の摂取と直接摂取の2つの摂取経路による健康被害を防止するため、摂取経路の管理、摂取経路の遮断又は土壤汚染の除去により措置が講じられる。

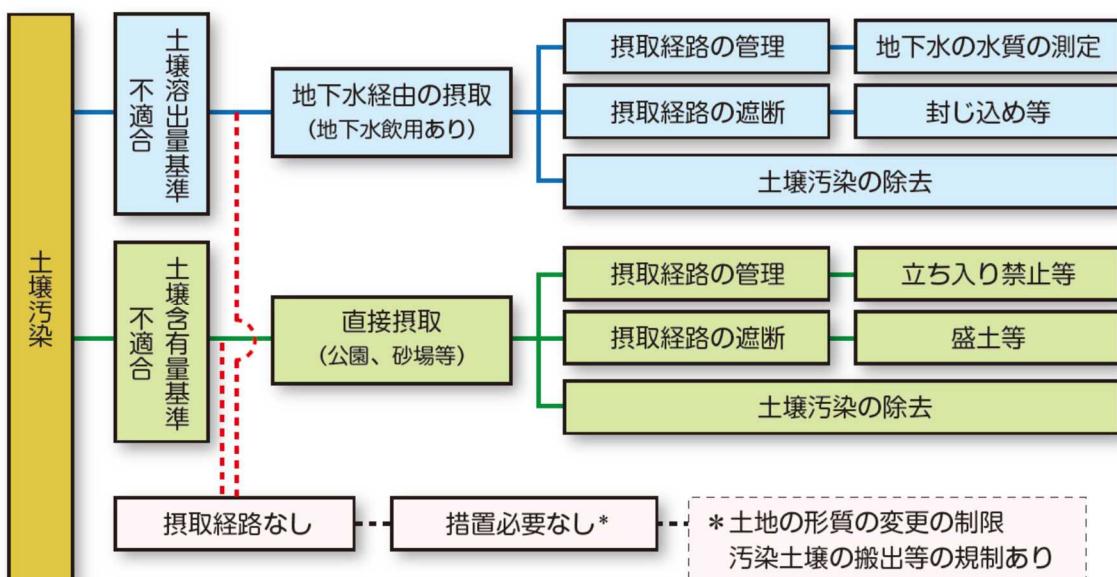

(出典)『事業者が行う土壤汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン』((公財)日本環境協会)

(3) 地下水経由の摂取に関して、到達距離内（鉛：概ね 80 m、砒素：概ね 250 m）に飲用井戸がない場合には、措置を講じる必要がない。